




# МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ПБЗН“ - ШУМЕН

РАЙОННА СЛУЖБА „ПБЗН“ - ШУМЕН

гр.Шумен

ул.„Охрид“ № 15

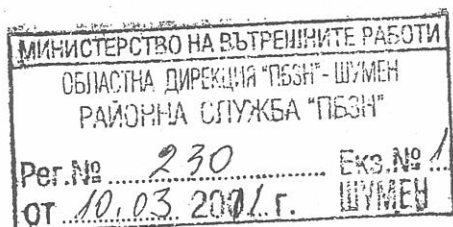

До Община Шумен  
гр. Шумен, бул. „Славяски“ № 17

По вх. № 286/09.03.2011 г.

## СТАНОВИЩЕ

ЗА ПРОТИВОПОЖАРНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА СТРОЕЖ ПО ЧЛ. 143 ЗУТ

НА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

(предварителен, идеен, технически, работен проект и др.)

ОБЕКТ: Групов паметник на културата „Историческа зона старият Шумен”

ПОДОБЕКТ: Реставрация и адаптация на къща „Бучевикови”, УПИ II, кв. 192, гр. Шумен.

(наименование и адрес на строежа/обекта)

**ЧАСТИ: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ПБ.**

**Архитектура:** Предвижда се реставрация на двуетажна сграда със сутерен в УПИ II, кв. 192 в гр. Шумен по проект „Оттука започва България”.

Сутерена се ползва като изба, като в него е помещението за ел. табло. Първи етаж се състои от коридор, кухня, тоалетна, склад и стълба към втори етаж. Втори етаж се състои от две стаи с преддверия и тоалетни и общ салон до които достига дървената евакуационна стълба.

След реставрацията се оформят: дегустационна в сутерена; грънчарска работилница на първо ниво и експозиция в складовото помещение, офис канцелария; На второ ниво е предвидена експозиция тъкачество, дърворезбарство и кожарство.

Строежа е от клас на функционална пожарна опасност Ф 2.2 - музеи. Като функция се предвижда демонстрации на занаяти, типични за региона от миналото.

Предвидено е външно топлоизолиране. РЗП е 178,6 кв.м.

**Конструкции:** Сградата е от стоманобетонна носеща конструкция с

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ — Община Шумен



(подпис и печат)

Златев  
(име и фамилия)

регистър: 0996

А К Т N 0996

картотека  
досие (РЗ) 0996

ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПУБЛИЧНА-К  
(ПУБЛИЧНА, ЧАСТНА)

на недвижим имот, находящ се в гр. Шумен кв. 192 п. II

ул. "Цар Освободител" № 140 пл. No: 2368

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ                    | 08-04-2002г. гр. Шумен                                                                                                                                                                             |
| 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ                     | Чл. 2 ал. 1 т. 4 и т. 6 от ЗОС и Зап. № 143/17-03-2000г. на Областен упр-л                                                                                                                         |
| 3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА              | ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 2368 в п. II-за "Архитектурен резерват, представителна търговска сграда ресторант и озеленяване", кв. 192-с, площ - 305 кв.м., включващо място в п. II - 285 кв.м. /виж т. 13/ |
| 4. БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА             | Държава АДС No 2678/1978г.                                                                                                                                                                         |
| 5. СЪСОВСТВЕНИЦИ-ИМЕ, АДРЕС             |                                                                                                                                                                                                    |
| 6. N И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ |                                                                                                                                                                                                    |
| 7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА             | гр. Шумен ул. "Цар Освободител" № 140 кв. 192 п. II пл. No 2368                                                                                                                                    |
| 8. ГРАНИЦА НА ИМОТА                     | изток - дв. пл. № 2369<br>запад - дв. пл. № 2365<br>север - дв. пл. № 2366<br>юг - улица                                                                                                           |

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА  
ПРИ ОБЩИНСКИМ  
Дл. лице:  
Дата:



# ПЛИСКА КОНСУЛТИНГ ООД

София, ул. "Владайска" 10, ет. 2, офис 3,  
факс. 02/980 57 05, GSM 0878/707 722, e-mail: [office@pliska.bg](mailto:office@pliska.bg)

**Проект:** ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ


**Обект:** ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА  
„ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН”

**Подобект:** РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА  
КЪЩА „БУЧЕВИКОВИ”  
УПИ II, кв.192, гр. ШУМЕН

**Част:** АРХИТЕКТУРА

**Фаза:** ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ


**Възложител:** ОБЩИНА ШУМЕН

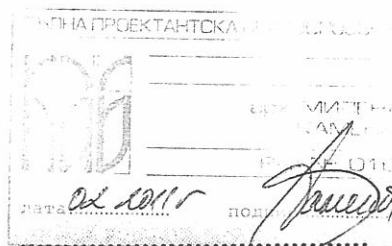

Проектант:

/арх. М. Каменова /


арх. Милена Стефчова Каменова  
Диплома сер . УАСГ-99 № 200505

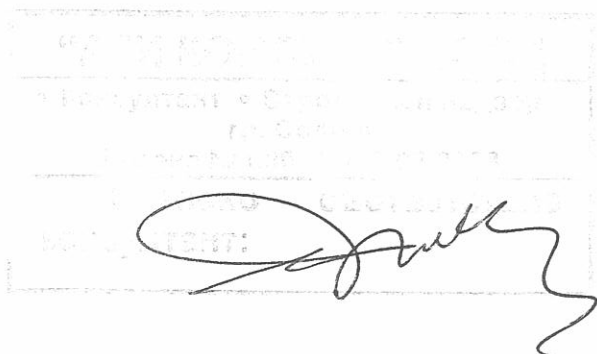

Р-л. фирма:

/инж. Ст.Ковачев /

Handwritten mark or signature.

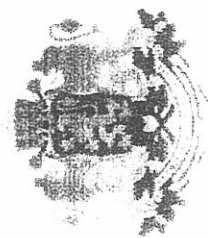

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 18, АЛ. 4 ОТ ПУЗНИК, ИЗДАВА СЕ НАСТОЯЩОТО НА

аух. Милена Стефчова Ямбенова

ЗА УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН КУРС ПО ОНАЗНАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

2004 - 2006



ДИРЕКТОР:

*[Signature]*

Д-р Х. ГЕОРГИ УГРИНОВ

СОФИЯ, 24 ЮНИ 2006 Г.

*[Handwritten mark]*



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

1000 София, ул. Цар Асен № 1, тел: 02/980 93 15 [www.kab.bg](http://www.kab.bg)

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

**за ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ**

архитект

**МИЛЕНА СТЕФЧОВА КАМЕНОВА**

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01668

ВАЛИДНОСТ ОТ 01.01.2011 ДО 31.12.2011

ПРЕДСЕД. НА КОМ. ПО РЕГ.:

ПРЕДСЕД. НА УС:

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**Проект:**

**ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ**

**Обект:**

**ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА  
„ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН”**

**Подобект:**

**РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА  
КЪЩА „БУЧЕВИКОВИ”  
УПИ II, кв.192, гр. ШУМЕН**

### **1. Местоположение и статут**

Къщата се намира в централната градска част на Шумен, на ул. ”Цар Освободител”, която е част от групов паметник на културата „Историческа зона Старият Шумен”. Разположена е в УПИ II, кв. 192, като в парцела има и други постройки. Южната страна на къщата е на уличната регулационна линия. За обекта има акт за общ. собственост 0996 от 08.04.2002 г.


### **2. Историческа справка**

Сградата е реконструирана изцяло през осемдесетте години на минали я век, като намесите в нея са били съществени, включително промяната конструктивната система .


### **3. Описание на обекта**

Къщата е двуетажна, със сутерен.



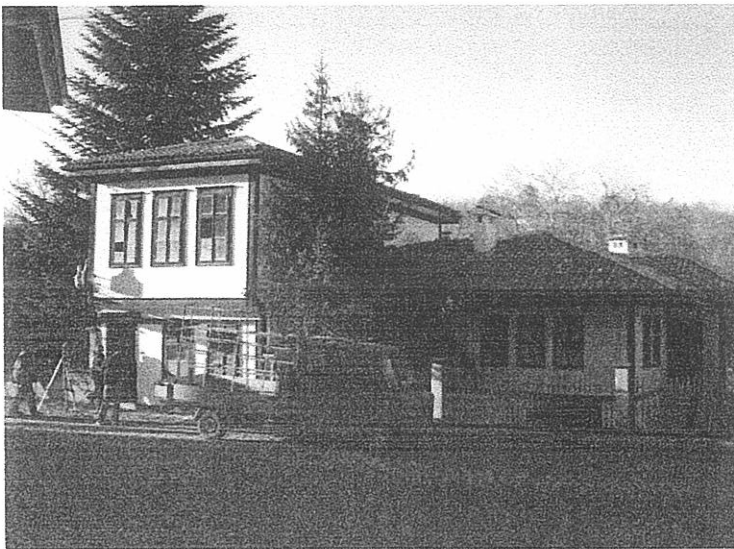


20

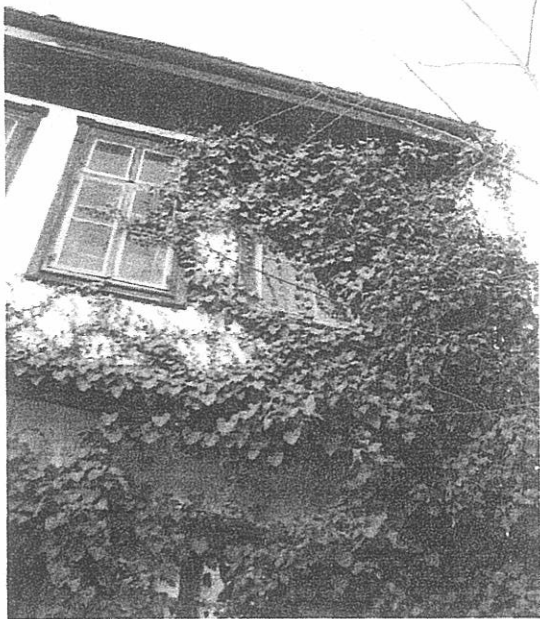



В североизточната част на сутерена е разположено помещение за ел.табло, останалото пространство е използвано като механа/изба.

На първият етаж са били разположени коридор по цялото протежение на сградата, който довежда до вратата към двора, кухня, тоалетна, склад и стълба към горното ниво. Коридора е с дюшеме, а кухнята и склада към нея са настлани с керамични плочи. Малкото помещение към улицата също е с дюшеме. Дървени тавани има над коридора и кухнята.

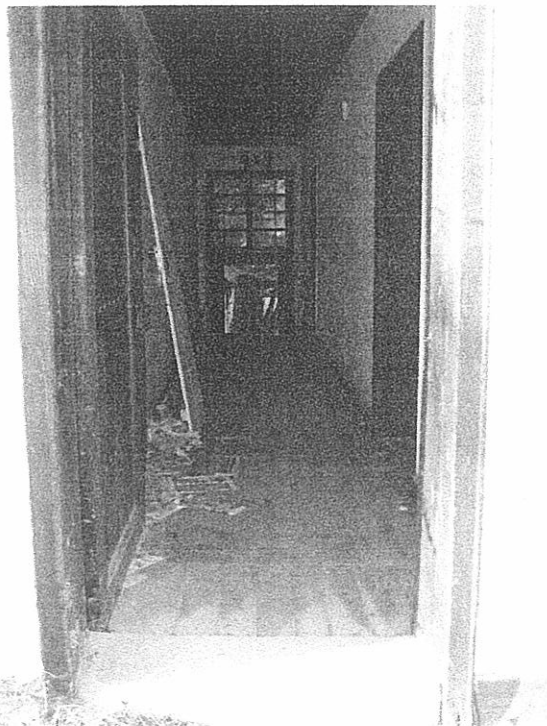



На втория етаж при последната реконструкция са изградени две стаи като хотелски клетки с малко предверие и бани и просторен салон, в който извежда дървената стълба. Подовите в стаите, предверията и салона са решени по образа на автентичната къща – с дюшеме, в баните – с фаянс. И в трите големи помещения са изработени дървени тавани.

В интериора има интересни дърворезбени елементи.

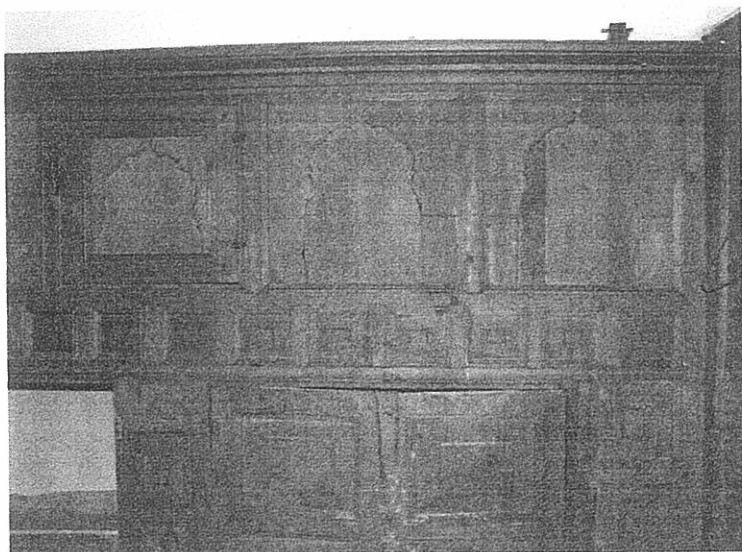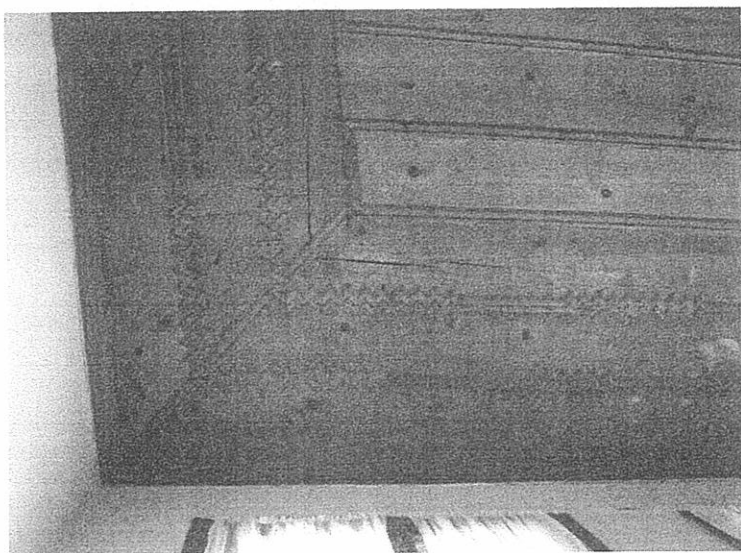



#### 4. Намеса

В сградата не се наблюдават конструктивни проблеми.

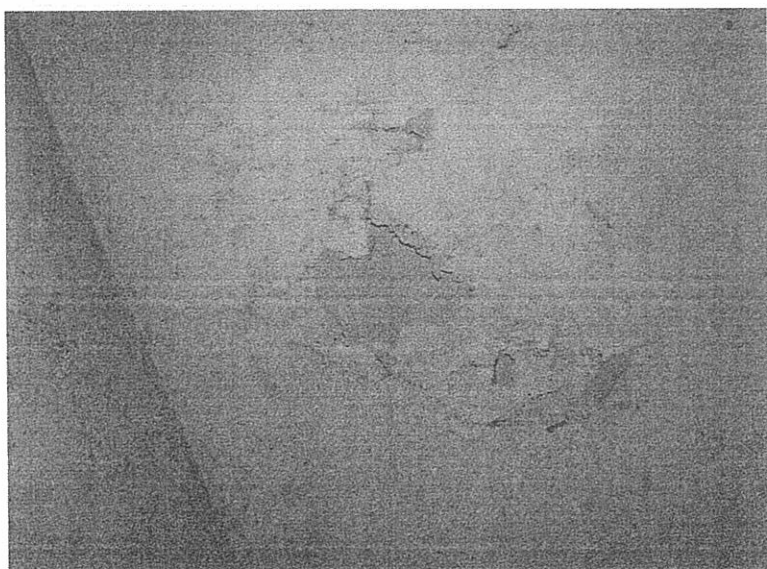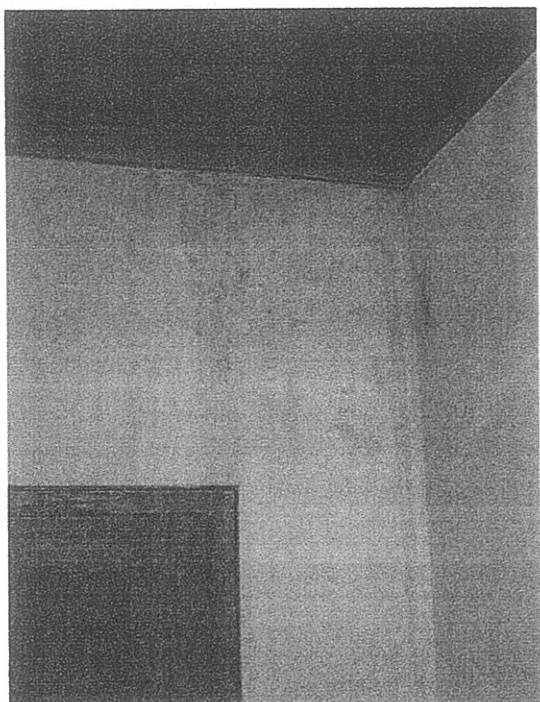


Няма сериозни течове, но трябва да се извърши претърсване на покрива и препокриване.

5/28

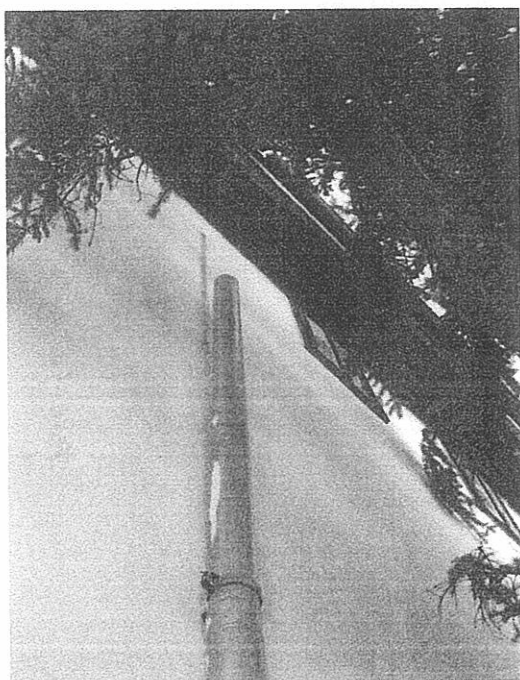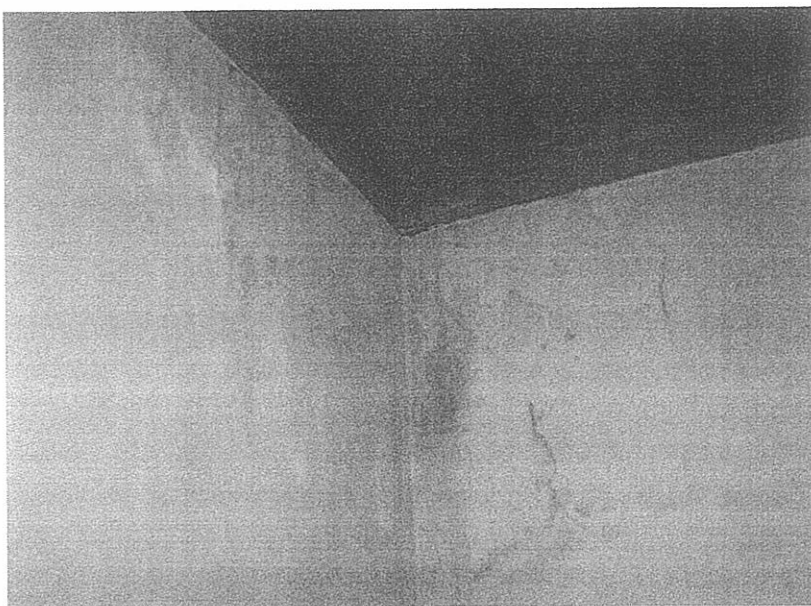

Сграда се топлоизолира и обмазва отвън отново с бяла мазилка.

6. *pl*

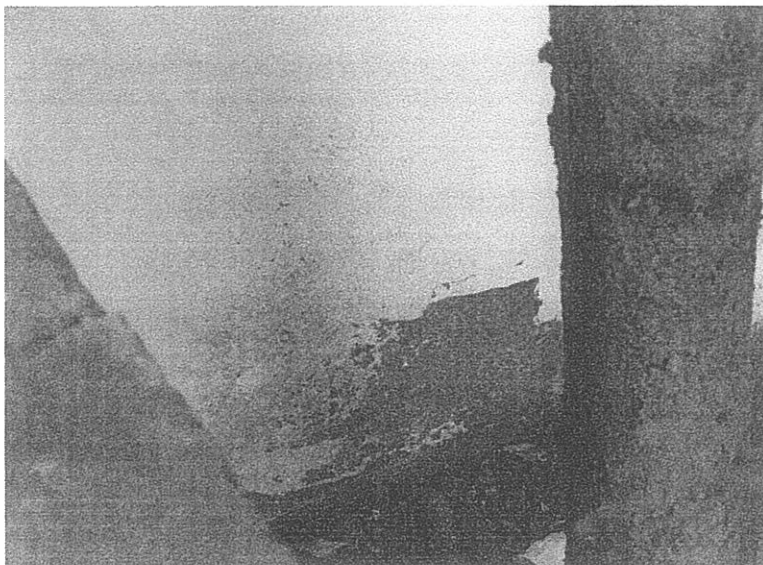


Дървените елементи по фасада се консервират или подменят, в зависимост от състоянието им. Липсващите олуци и водосточни тръби се поставят.



На второ ниво част от дървените таванни обшивки трябва да бъде сменена.


Прави се малка корекция на стълбата, наложена от не доброто решение на настоящата.

7/8

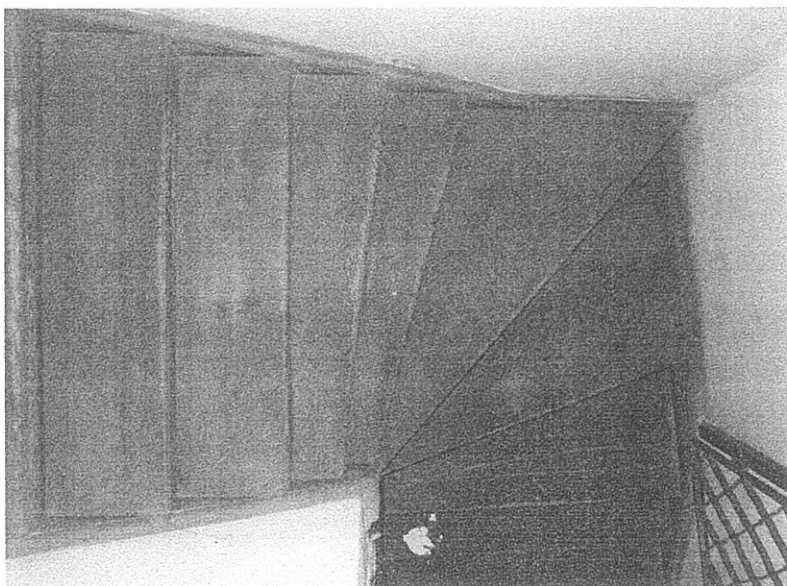

На второ ниво се разширяват отворите към стаите, източната баня се премахва.

Необходимост от частична подмяна има дограмата, която е дървена, еднокатна и има нужда от поддръжка.

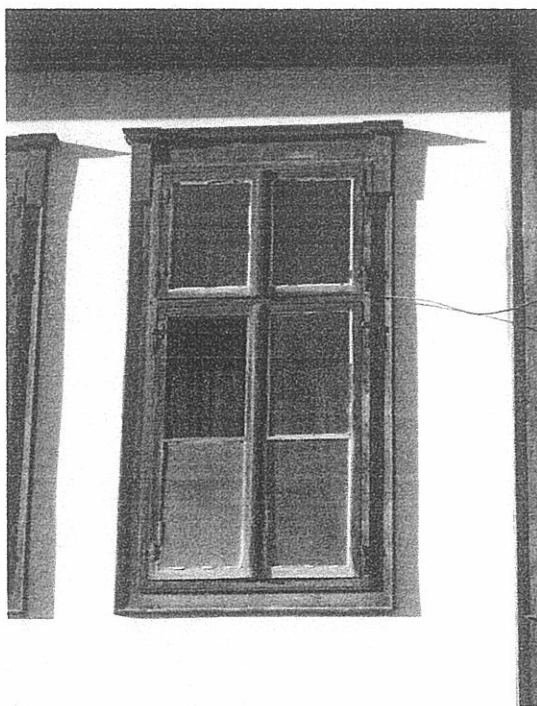

В лошо състояние е стенният долап на кухнята по цялата източна стена, който трябва да бъде реставриран.

2



Подменят се настилките в кухнята, склада и сутерена.



Всички бани се облицоват с фаянс и теракот.  
Инсталациите се подменят.

## 5. Адаптация

Към момента къщата не се използва, което довежда до проблеми от липса на поддръжка.

Новопредвидената функция на сградата ще бъде като демонстрационна на различни занаяти, типични за региона от по-старо време.

Предвижда се сутерена да се използва като дегустационна, където да се предлагат напитки, свързани с традиционни за региона занаяти.

На първо ниво ще се разположи гърнчарска работилница / в предишната кухня /, като складовото помещение може да се използва и като експозиционна площ.

0. 28

Тоалетната остава, като облицовките и оборудването ѝ се подменят. Складът към улицата се трансформира в офис-канцелария.


На второ ниво в салона се подрежда експозиция „тъкачество“, а в двете стаи – дърворезбарство и кожарство.

Западната тоалетна се запазва, като се подменят облицовките и оборудването.

При изготвянето на проекта са спазени изискванията на ЗУТ, Наредба 7 за ПНУОВТУЗ, НАРЕДБА № Из-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, Закона за Културно наследство и документите за обекта.

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ПНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ                                                           |                         |
|         | арх. МИЛЕНА С. КАМЕНОВА |
| дата 02.10.15                                                                              | Per. № 01668            |
| подпис  |                         |

Изготвил:.....  
/арх. Милена Каменова/

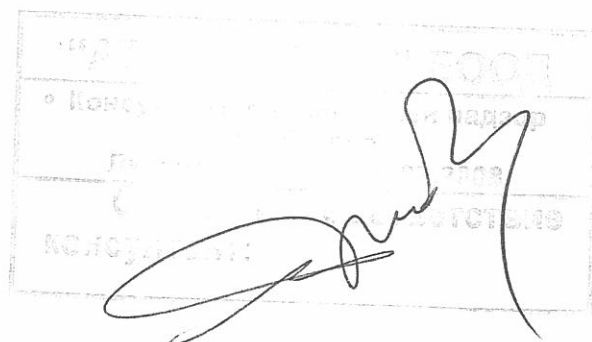

**ПРОЕКТ:**  
**ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ**

**ОБЕКТ:**  
**ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА "ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН"**

**ПОДОБЕКТ:**  
**Реставрация и адаптация на къща "Бучевикови" УПИ II, кв. 192, гр. Шумен**

**Документиране и анализ на актуалното състояние, степени на увреждания, характер на разрушенията/деструктивните процеси, разрушителни фактори и мерки**

### **ГРАДЕЖНИ МАТЕРИАЛИ**

| <b>Материал</b> | <b>Местоположение</b>    | <b>Характеристика</b> | <b>Състояние</b>                                     | <b>Причини</b>                                                           | <b>Мерки</b>                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Камък</b>    | Зидове на подземния етаж | Ломен камък           | Добро. Не се наблюдават конструктивни пукнатини      | -                                                                        | Разкривки при преизмазване на сградата и полагане на външна топлоизолация                                        |
|                 | Настилки                 | Ломен камък           | Добро                                                | -                                                                        | Почистване от растителност и заливане на фугите                                                                  |
| <b>Дърво</b>    | Колони в подземния етаж  | Иглолистен материал   | Частично загниване                                   | Атмосферна влага, течове от канализац. с-ма на сградата, капилярна влага | Консервация срещу гниене и био нападение. Тониране.                                                              |
|                 | Покривна конструкция     | Иглолистен материал   | Частично загниване, течове                           | Атмосферна влага, течове                                                 | Преглед на състоянието. Отстраняване на дефекти, частична подмяна<br>Консервация с срещу гниене и био нападение. |
|                 | Врати                    | Иглолистен материал   | Частично мокрене на долните краища на входните врати | Проблеми на вертикалната планировка, амортизация                         | Механична обработка на горна повърхност. Консервация с срещу гниене и био нападение. Тониране.                   |

*Handwritten signature*

|                       |                                     |                        |                                           |                                                                  |                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Прозорци                            | Иглолистен материал    | Лошо. Износване. Липсващи елементи        | Атмосферни условия, липса поддръжка                              | Механична обработка на горна повърхност. Консервация срещу гниене и био нападение. Тониране. Уплътняване на фугите |
|                       | Обрамчващи дъски                    | Иглолистен материал    | Добро с частично загиване                 | Атмосферни условия, липса поддръжка                              | Частична подмяна Тониране и обработка срещу гниене и бионападение.                                                 |
|                       | Тавани                              | Иглолистен материал    | Добро                                     | -                                                                | Тониране и обработка срещу гниене и бионападение по указанията на худ.-реставратор                                 |
|                       | Вградена мебел                      | Иглолистен материал    | Лошо. Липсващи цели елементи              | Липса на поддръжка                                               | Възст. на липсващи елем. Реставрация. Консервация срещу гниене и био нападение. Тониране.                          |
|                       | Подове – дюшеме                     | Иглолистен материал    | Загиване, компрометирана горна повърхност | Износване, влага на първи етаж                                   | След отстраняване на проблема – частична подмяна, механична и химическа обработка                                  |
|                       | Стълба към втори етаж и папает      | Дъбов материал         | Износена повърхност                       | -                                                                | Механична и химическа обработка, тониране                                                                          |
| <b>Варова мазилка</b> | Фасадна и вътрешна мазилка          | Варово-пясъчен разтвор | Обрушена, наличие на пукнатини            | Атмосферни условия, течове в покрива Лошо качество на изпълнение | Външно преизмазване на сградата                                                                                    |
|                       | Таванска мазилка                    | Варово-пясъчен разтвор | Липсващи участъци                         | Течове от покрива, Лошо качество на изпълнение                   | Сваляне на компрометирани участъци до здраво и преизмазване                                                        |
| <b>Тухла</b>          | Носещи и преградни стени на първи и | Единична печена тухла  | Добро                                     | -                                                                | Мерки за топлоизолиране                                                                                            |

|                  |                                            |                            |                                                   |                                |                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  | втори етаж                                 |                            |                                                   |                                |                                                                             |
| <b>Кере-миди</b> | Покрив                                     | Едноолучни турски керемиди | Наблюдават се счупени и пукнати елементи          | Физическа амортизация          | Преглед на състоянието. Отстраняване на дефектни елементи, частична подмяна |
| <b>Метал</b>     | Обков на врати, прозорци и вградени мебели | Ковано желязо              | Липсващ обков, износени и компрометирани елементи | Корозия, Физическа амортизация | Частична подмяна на метални елементи по образец                             |

## ГРАДЕЖНИ СИСТЕМИ

| Обект                       | Местоположение            | Характеристика                                                        | Състояние                                                    | Причини                               | Мерки                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Основи</b>               | Под всички масивни зидове | Зидария от ломен камък на хорсанов разтвор                            | Добро. Не се наблюдава поддаване                             | -                                     | -                                                                                                                   |
| <b>Стени</b>                | Сутерен                   | Зидария от ломен камък на хорсанов разтвор                            | Добро                                                        | -                                     | Дълбоко префугиране.                                                                                                |
|                             | Етажи                     | Вътрешни и външни стени                                               | Лошо с частично изпадали мазилки, мухъл                      | Теч от покрива и тавана на втори етаж | Отстраняване причините за теча. Преизмазване. Полагане на външна топлоизолация.                                     |
| <b>Между ет. к-ции</b>      | Таван сутерен             | Традиционен-основни греди без каратаван, като кофраж на ст.бет. плоча | Задоволително, наличие на влага. Плочата е в добро състояние | Течове, капилярна влага               | Отстраняване на течове от водосточни тръби, хидроизолация на цокъла                                                 |
|                             | Таван първи етаж          | Стоманобетон на плоча                                                 | Добро                                                        | -                                     | -                                                                                                                   |
|                             | Таван втори етаж          | Стоманобетон на плоча                                                 | Лошо                                                         | Течове от покрива                     | Отстраняване на теча, полагане на хидроизолация под керемидите                                                      |
| <b>Покривна конструкция</b> | Дървена                   | Липсва достъп                                                         | -                                                            | -                                     | Проверка на състоянието на носещите столци, попове. Опаянтване на конструкцията с връзки за създаване на условия за |

*ruk*

|                |              |                                                |                                                          |                                                                                   |                                                                                          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              |                                                |                                                          |                                                                                   | пространствено взаимодействие при сеизмични въздействия                                  |
| <b>Дограма</b> | Всички стени | Двукатна с дървени черчевета и единични стъкла | Частично липсващи стъкла, лоши топлоизолационни качества | Износване и неефективен детайл /но характерен за развитието на строителната с-ма/ | Подмяна на счупените стъкла. Уплътняване на фугите. Смяна на обкова, където е необходимо |

## ДЕКОРАТИВНИ СИСТЕМИ


| Обект                     | Местоположение                             | Характеристика                                         | Състояние                                            | Причини                              | Мерки                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Каменна пластика</b>   | Каменна чешма в двора                      | Дялан камък                                            | Добро                                                | -                                    | -                                                                                                   |
| <b>Метало пластика</b>    | Обков на врати прозорци и вградена мебел   | Реплика на оригинал /ценни като типологични елементи/  | Частично амортизиран и, липсват на места, корозирали | -                                    | Подмяна по образец                                                                                  |
|                           | Олуци, водосточни казанчета, тръби и есове | Медна сплав                                            | Лошо                                                 | Разместени, амортизиран или липсващи | Подмяна и реконструкция                                                                             |
| <b>Мазилкова пластика</b> | Северен и южен еркер                       | Ценни като типологични елементи                        | Добро                                                | -                                    | -                                                                                                   |
| <b>Дървопластика</b>      | Тавани на втория етаж и грънчарско ателие  | Реплика на оригинал /ценни като типологични елементи / | Механични повреди, промяна на цвета                  | -                                    | Възстановяване на липсв. елементи. Реставрация. Консервация срещу гниене и био нападение. Тониране. |
|                           | Резбовани врати                            | Реплика на оригинал /ценни като типологични елементи / | Механични повреди износване, промяна на цвета        | -                                    | Реставрация. Консервация срещу гниене и био нападение. Тониране.                                    |
|                           | Вградени мебели и долапи                   | Реплика на оригинал /ценни като                        | Механични повреди износване,                         | -                                    | Реставрация. Консервация                                                                            |

28

|  |  |                           |                     |  |                                                  |
|--|--|---------------------------|---------------------|--|--------------------------------------------------|
|  |  | типологични<br>елементи / | промяна на<br>цвета |  | срещу гниене<br>и био<br>нападение.<br>Тониране. |
|--|--|---------------------------|---------------------|--|--------------------------------------------------|

## НЕПОСРЕДСТВЕНА ОКОЛНА СРЕДА

| Обект                           | Местоположение                                  | Характеристика                    | Състояние                                                                | Причини                                                 | Мерки                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Терен                           | Част от по-голям УПИ на централна градска улица | Слаб наклон, падащ на североизток | Запустял, Лошо състояние на верт. планировка, разкопана каменна настилка | Чести аварии на канализационната с-ма. Липса на функция | След отстраняване на проблема: Социализация и поддръжка |
| Растителност                    | Иглолистни дървета, леска                       | -                                 | Незадоволително                                                          | Не се поддържа                                          | Поддръжка и обогатяване                                 |
| Елементи на малката архитектура | Каменна чешма в двора                           | Ценен типологичен елемент         | Лошо                                                                     | Липса на вода                                           | Възстановяване на връзката с водопр. с-ма               |
|                                 | Зидове с ниши в двора                           | Ценен типологичен елемент         | Лошо                                                                     | Течове                                                  | Проверка на детайла, подмяна счупени керемиди           |
|                                 | Кладенец в двора                                | Ценен типологичен елемент         | Добро                                                                    | -                                                       | -                                                       |
| Околна застрояка                | Къща Музей Панчо Владигеров                     | Част от груповия паметник         | Добро                                                                    | -                                                       | -                                                       |
|                                 | Хотел                                           | Частна сграда                     | Добро                                                                    | -                                                       | -                                                       |

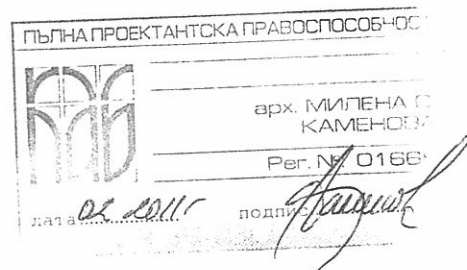

208


ПОКАЗАТЕЛИ:

Площ на УПИ 1730 m2 /измерена географично/

Плътност на застр. - 37%

К интензивност -

Озеленяване - %

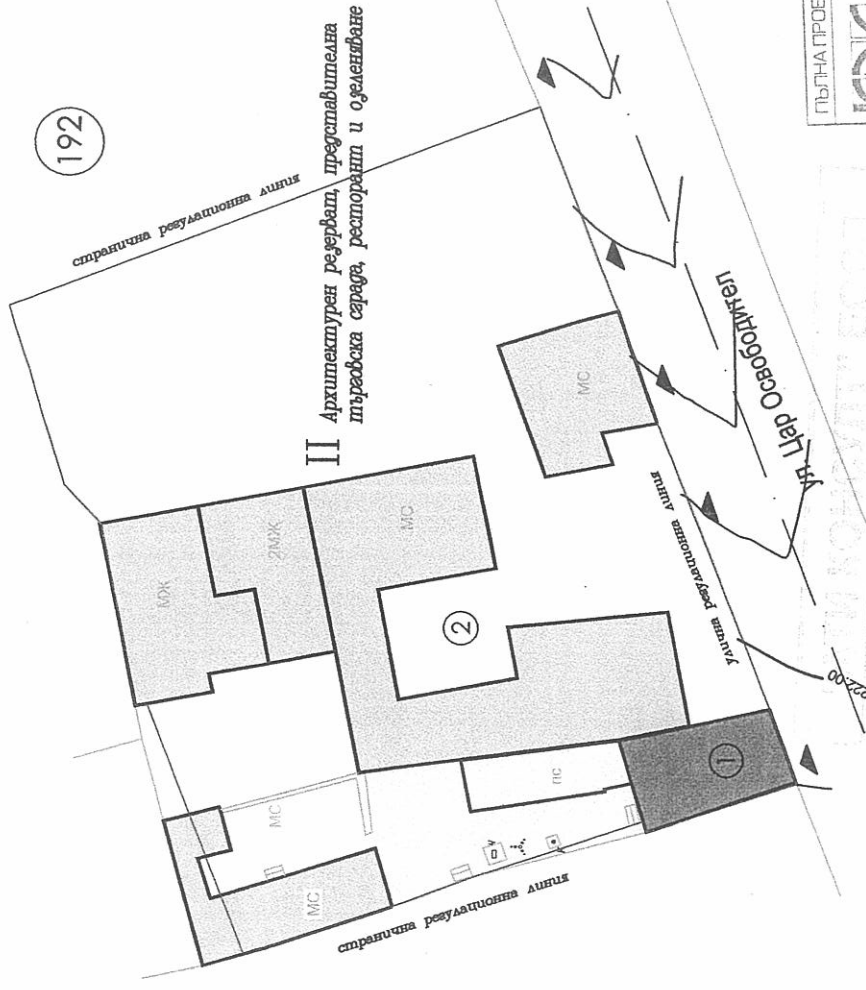


ЛЕГЕНДА:

① КЪЩА БУЧЕВИКОВИ

② КЪЩА-МУЗЕЙ П.ВЛАДИГЕРОВ

Ситуацията е изготвена въз основа на Вида за проектиране от 23.02.2012 г., издадена от гл. архитект на Община Шумен на основание чл.140 ал.2 от ЗТУ и действащ ЗРП, одобрен със заповед №22/1979

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ТРАВОСТОБОР 4  
арх. МИЛЕНА КАМЕНОВА  
Рег. № 0183  
по: *Архитект*  
дата: 02.02.2012

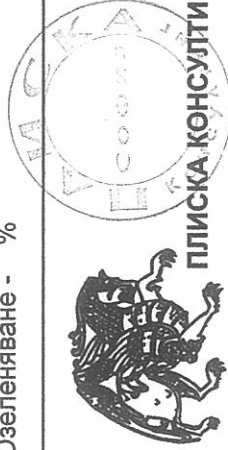

ПРОЕКТ:

ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ

ОБЕКТ: ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА "ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН"

ПОДОбЕКТ: Реставрация и адаптация на къща "Бучевикови" УПИ II, кв. 192, гр. Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

кмет К. Костов

Ръководител фирма изпълнител

инж. Ст. Ковачев

Главен проектант:

арх. Милена Каменова

Проектанти:

арх. Момчил Владимиров

арх. Мирослав Гюнелиев

Съгласували:

Конструкции - инж. А. Маринов

ЕП - инж. К. Попова

Вик - инж. Д. Цонева

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ЧЕРТЕЖ:


СИТУАЦИЯ

ФАЗА: ТП

МАЩАБ: 1:500

№ ЛИСТ: 1/20


ДАТА: 02/2011 г.

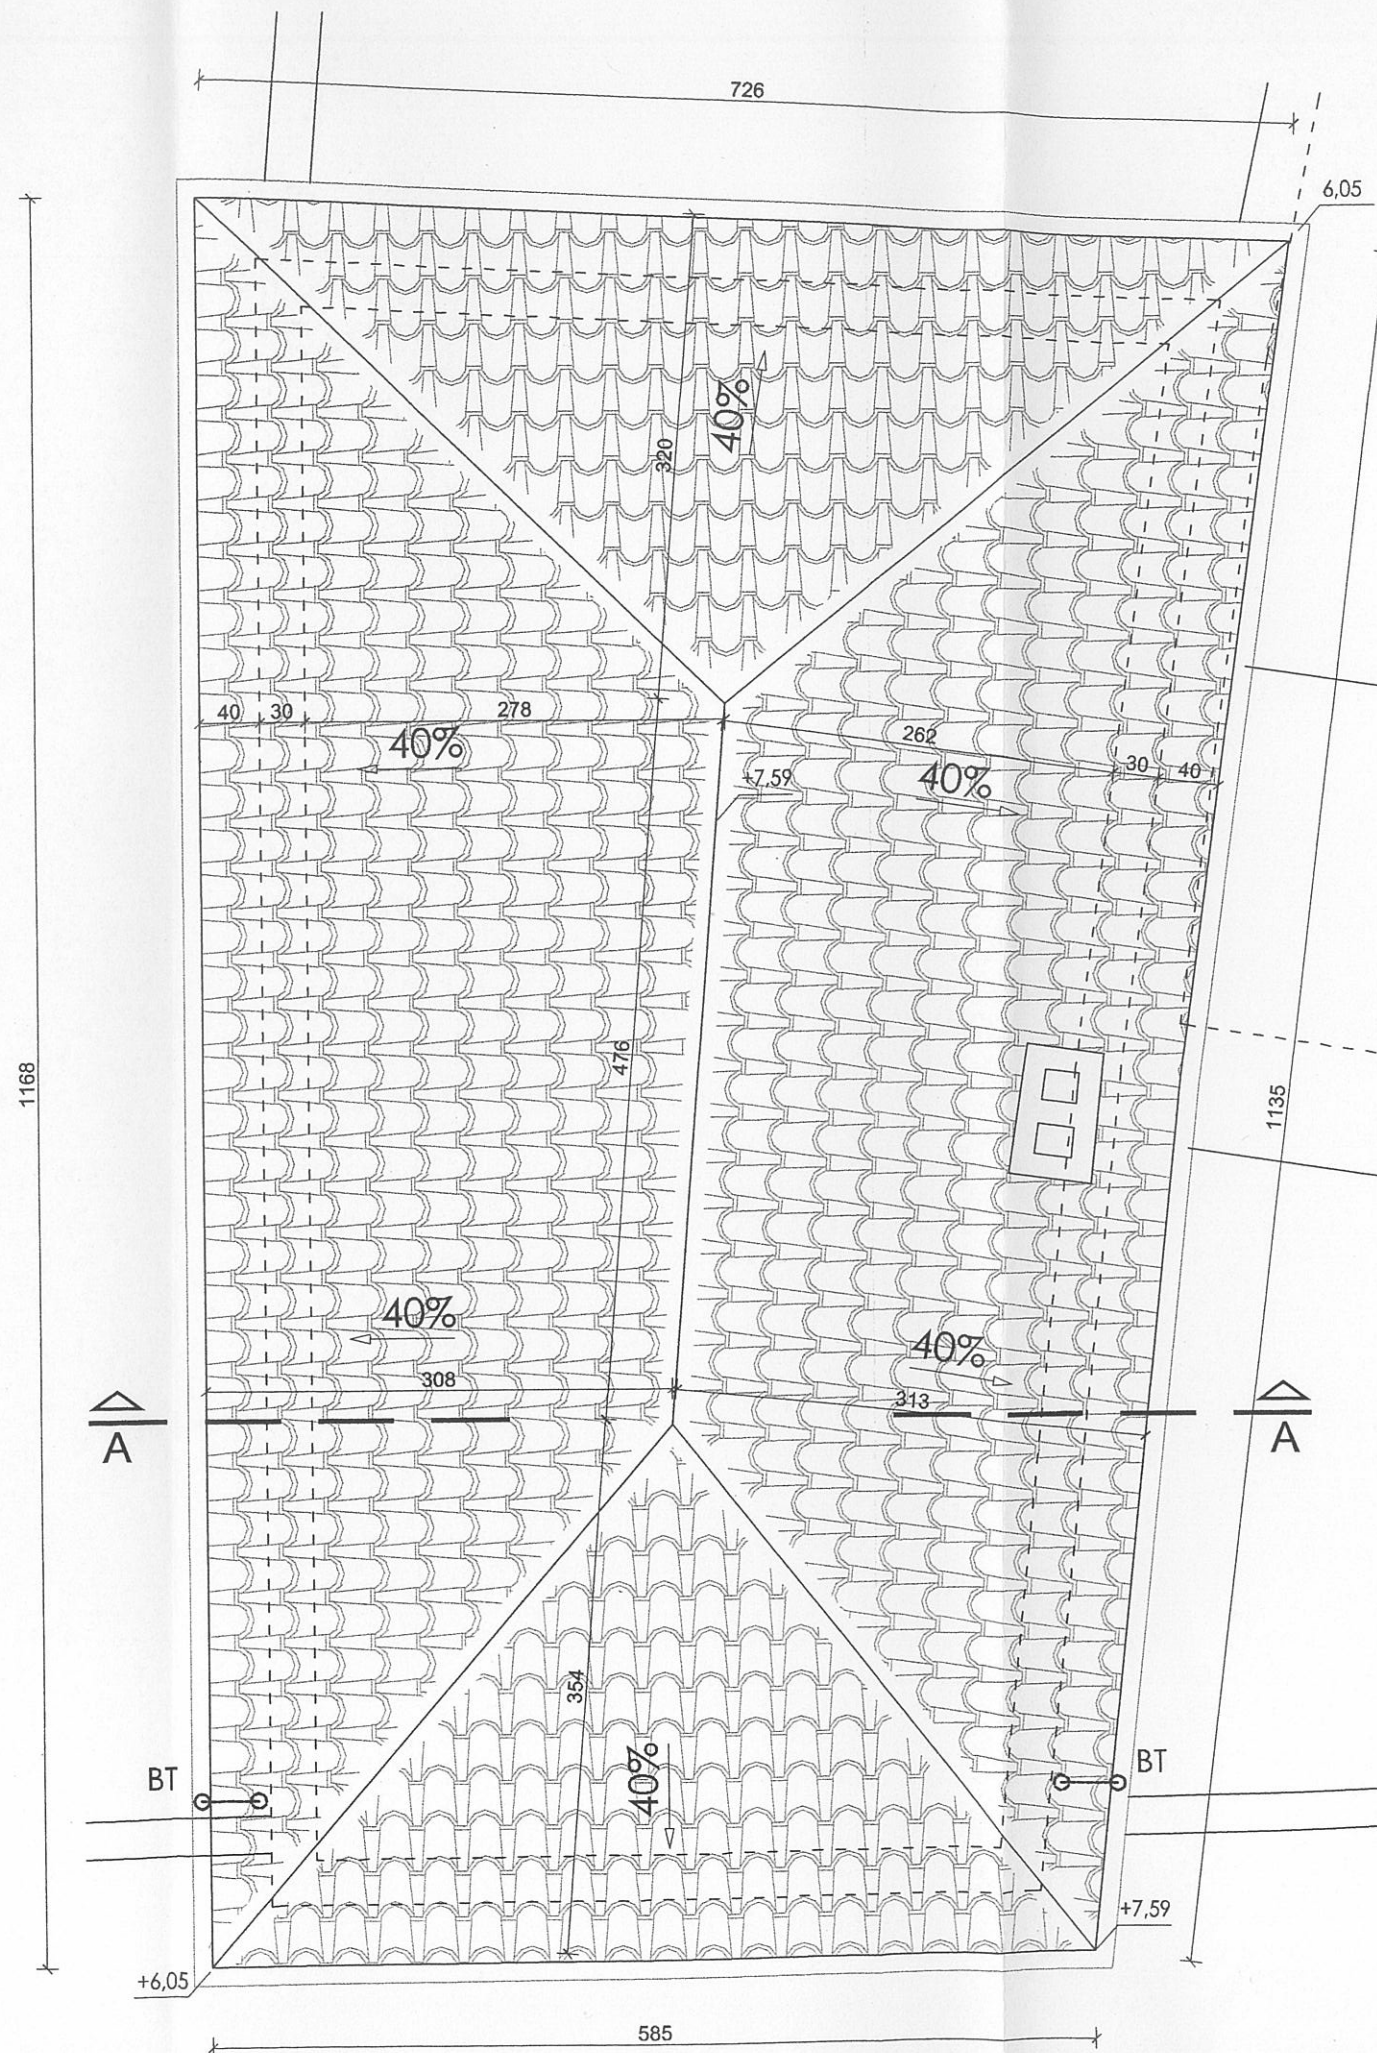

# ПЛАН ПОКРИВ М 1:50

ВТ  
О ВОДОСТОЧНА ТРЪБА

ПОКРИТИЕ ОТ ЕДНООЛУЧНИ  
КЕРЕМИДИ

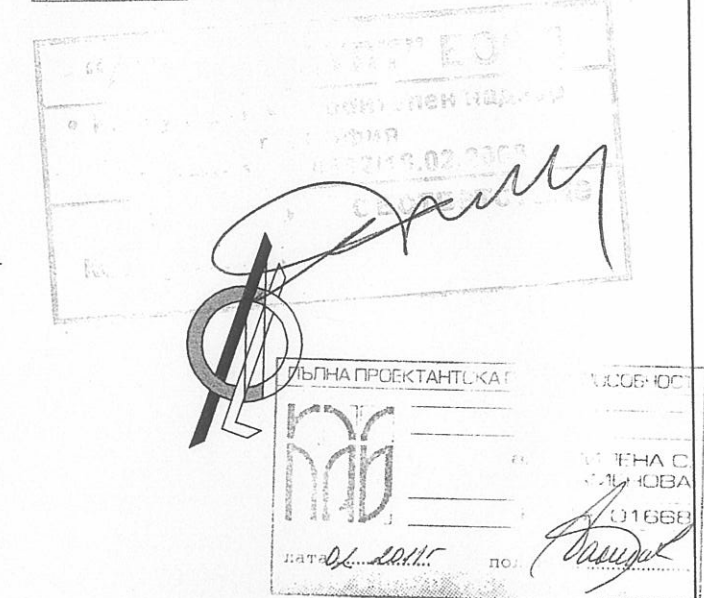

ПРОЕКТ:

ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ

ОБЕКТ: ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА  
"ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН"

ПОДОБЕКТ: Реставрация и адаптация на  
къща "Бучевикови" УПИ II, кв. 192, гр. Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

кмет К. Костов

Ръководител фирма изпълнител

инж. Ст. Ковачев

Главен проектант:

арх. Милена Каменова

Проектанти:

арх. Момчил Владимиров

арх. Мирослав Гюнелиев

Съгласували:

Конструкции - инж. А. Маринов

ЕЛ - инж. К. Попова

ВиК - инж. Д. Цонева

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ЧЕРТЕЖ:


ЗАСНЕМАНЕ: ПЛАН ПОКРИВ

ФАЗА: ТП

МАЩАБ: 1:50

ДАТА: 02/2011 г.

№ ЛИСТ: 5/20

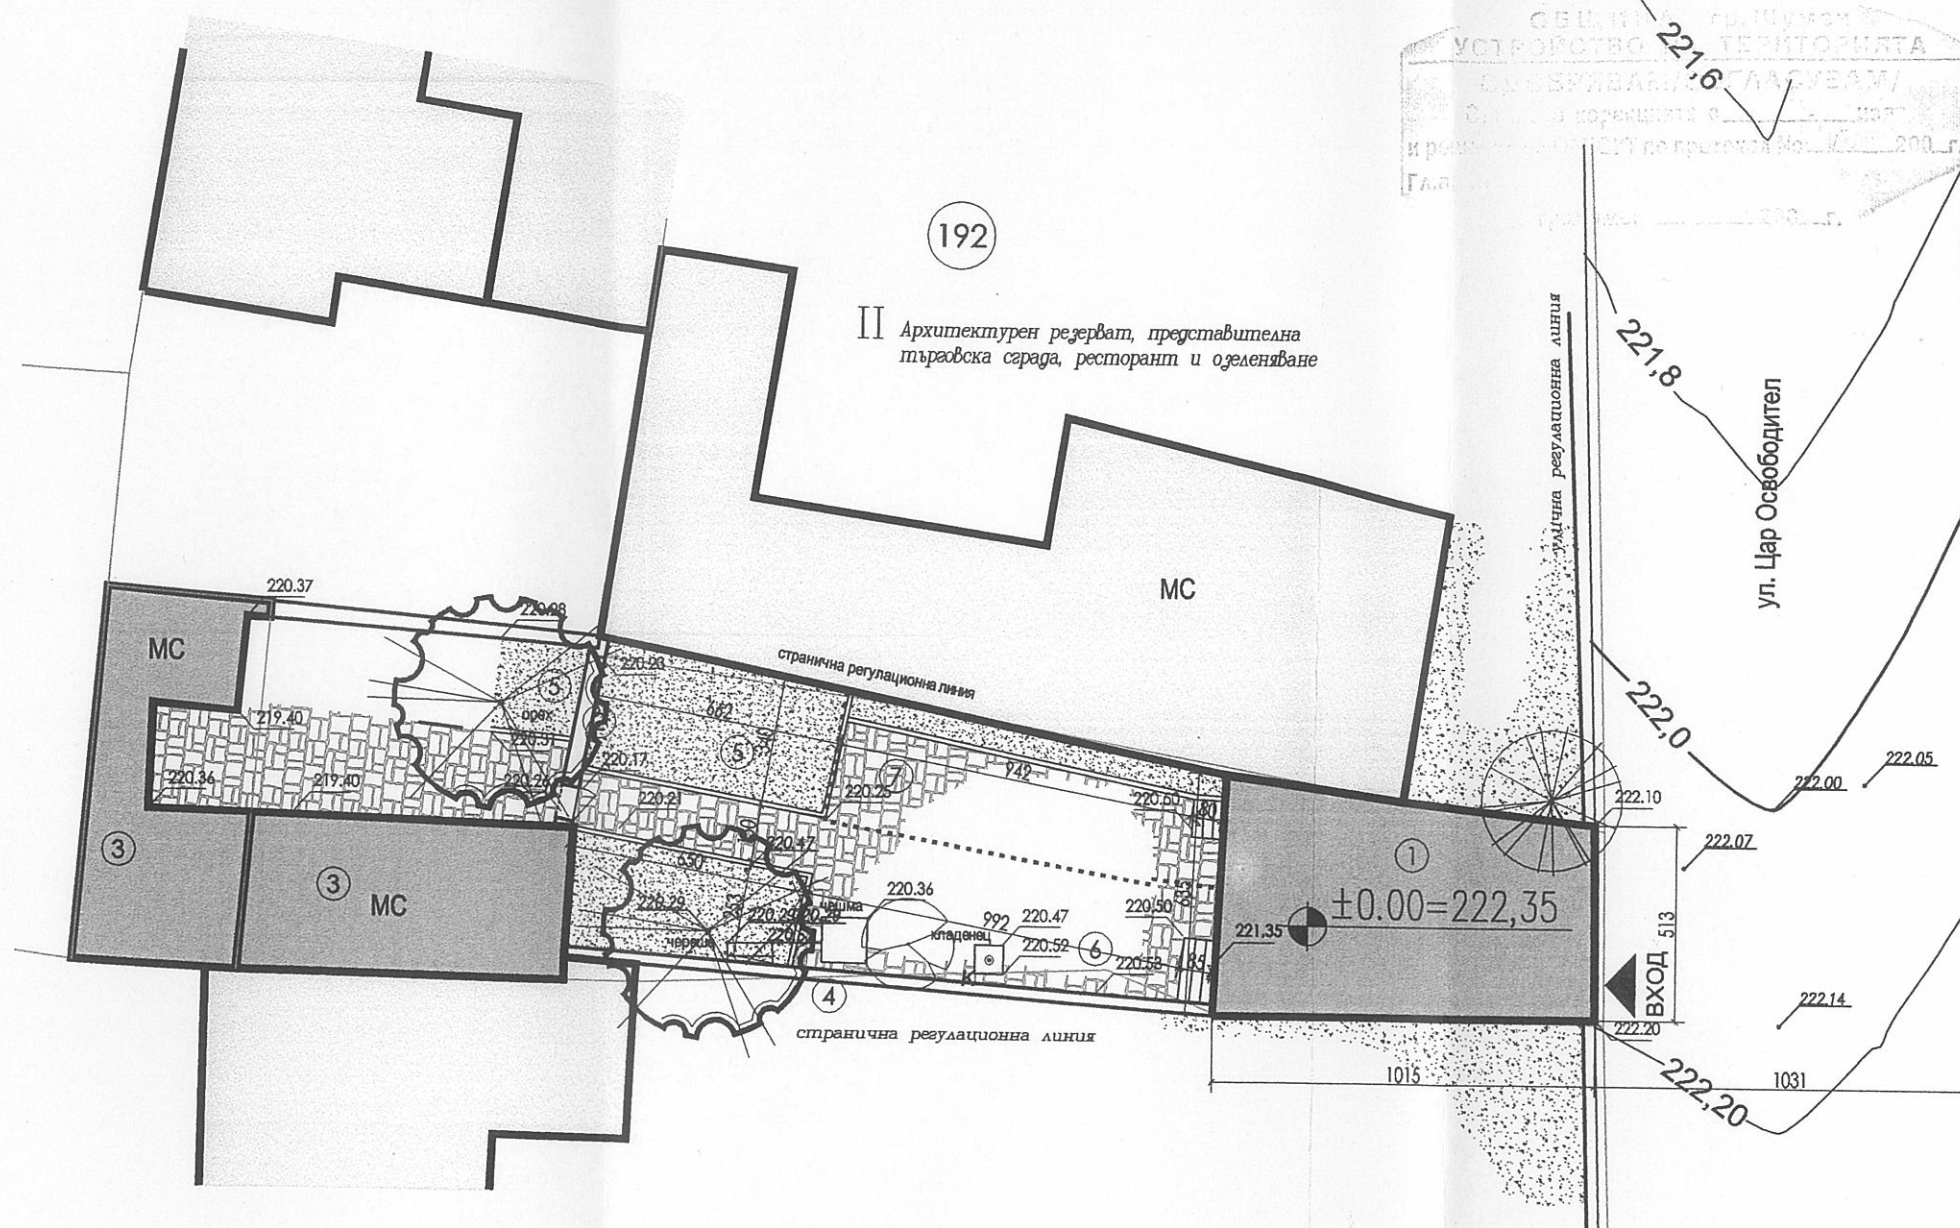

# ЛЕГЕНДА:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ① КЪЩА БУЧЕВИКОВИ             | ⑦ МИНИИНСТАЛАЦИЯ              |
| ② МАСИВНА ОГРАДА              | ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РАКИЯ      |
| ③ ЕДНОЕТ.СГРАДА - РАБОТИЛНИЦА | ⑧ СГРАДА ЗА ПРЕМАХВАНЕ        |
| ④ МАСИВНА ОГРАДА              | ⑨ КЪЩА-МУЗЕЙ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ |
| ⑤ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ                | ЕДНОЕТАЖНА ПАЯНТОВА ПОСТРОЙКА |
| ⑥ ПЛОЧНИК                     | ЗА ПРЕМАХВАНЕ                 |

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪГЛАСУВАНЕ  
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  
СЪГЛАСУВАМ  
Съгласуване на корекцията в...  
и решението на... по предложение №...  
Главно...

## МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СЪГЛАСУВАМ

по чл. 84, ал. 1 от Закона за културното наследство  
и въз основа на Писмено становище на НИНКН  
представените графични материали.  
Заверил с печат: 33-НН-0227/10.03.11

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТО



дата: 02.10.11



## ПРОЕКТ:

ОТТУКА ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ

ОБЕКТ: ГРУПОВ ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА  
"ИСТОРИЧЕСКА ЗОНА СТАРИЯТ ШУМЕН"

ПОДОБЕКТ: Реставрация и адаптация на  
къща "Бучевикови" УПИ II, кв. 192, гр. Шумен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ШУМЕН

кмет К. Костов

Ръководител фирма изпълнител:

инж. Ст. Ковачев

Главен проектант:

арх. Милена Каменова

Проектанти:

арх. Момчил Владимиров

арх. Мирослав Гюнелиев

Съгласували:

Конструкции - инж. А. Маринов

ЕЛ - инж. К. Попова

Вик - инж. Д. Цонева

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

ЧЕРТЕЖ:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
СИТУАЦИЯ

ФАЗА: ТП

МАЩАБ: 1:200

ДАТА: 02/2011 г.

№ ЛИСТ: 10/20

"АРХИТЕКТ" ЕООД  
Консултант - Строителен надзор  
гр. София  
Лиценз № 00732/18.02.2009  
Одговорен проектант  
консултант:

